Manutenção de acabamento da barra:

Geralmente a superfície da barra é exposta a um ambiente muito "hostil", umidade, sal, ácido úrico, etc. Independente do acabamento, a ferrugem de superfície irá surgir na sua barra. Os procedimentos descritos abaixo são para as barras FIDJE em acabamento cromo duro. O cromo duro permite que estes procedimentos sejam aplicados durante muito tempo, sem danificar a camada do cromo.

Limpeza, **semanal**, nas áreas recartilhadas:

1. Limpar os resíduos (pele, suor, magnésio), que se acumularam nos fundos das recartilhas, com uma escova de nylon, lava roupa.
2. Use um pano para limpar os resíduos.

Limpeza, **mensal**, nas áreas recartilhadas:

1. Limpar os resíduos (pele, suor, magnésio) que se acumularam nos fundos das recartilhas, com uma escova de nylon, como a de lavar roupa.
2. Use um pano para limpar os resíduos.
3. Aplicar uma camada fina de óleo 3:1 use a escova de nylon para distribuir o óleo bem em toda área recartilhado
4. Use um pano para remover o excesso de óleo

Remover **pontas de ferrugem**, nas áreas recartilhadas

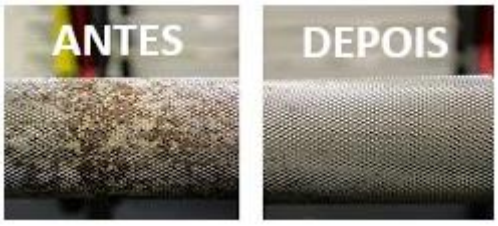

O ideal é fazer a limpeza para não deixar chegar até este ponto, mas se chegou, segue o procedimento descrito abaixo:

1. Use uma escova de cobre/latão para tirar o máximo de ferrugem que conseguir, pode demorar alguns minutos esse passo.
2. Aplicar o óleo 3:1 na área que está trabalhando, novamente use a escova trabalhando em cima da área tentando tirar ainda mais os pontos de ferrugem.
3. Limpe a barra com um pano e pronto!
4. Dependendo da gravidade do caso, pode ser que não consiga tirar todos os pontos, pode sobrar alguns pontos pretos.